

参数	设定值	说明
H0200	1	控制模式选择
H0202	0或1	旋转方向选择
H0203	0或1	输出脉冲反馈方向选择
H0407	1	报警功能选择（常闭）
H0408	9	D05端子功能选择（刹车）
H0502	10000	电机每旋转一圈的指令脉冲数
H0515	3	脉冲串形态

控制器接口			汇川IS 620P伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	41	PULS+	指令脉冲输入1
11	P-		43	PULS-	
13	S+	反转脉冲输出	37	SIGN+	指令脉冲输入2
14	S-		39	SIGN-	
2	A+	A相脉冲输入	21	PAO+	A相差分输出
3	A-		22	PAO-	
4	B+	B相脉冲输入	25	PBO+	B相差分输出
5	B-		23	PBO-	
6	Z+	Z相脉冲输入	13	PZO+	Z相差分输出
7	Z-		24	PZO-	
1	+24V	+24V电源	11	COM+	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	14	COM-	外接控制电源-
			26	ALM-	和14脚（COM-）短接
			27	BRKOFF-	和14脚（COM-）短接
8	SON	伺服使能	33	SRV-ON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	1	ALM+	伺服报警
引线出来控制刹车继电器线圈（输出0V）			28	BRKOFF+	刹车信号